



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SOUDATIGHT LQ

SOUDAL

SOUDATIGHT LQ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ yra aukštos kokybės pagaminta vandens pagrindu, pluoštu sustiprinta polimerinė pasta, išdžiūvus sudaro besiulę, sandarią ir garus izoliuojančią, elastingą membraną.



1. PASKIRTIS

Šio dokumento tikslas – išaiškinti Soudatight LQ paskirtį ir naudojimo rekomendacijas. Gali prireikti keisti naudojimo metodus, kad jie prisitaikytų prie darbo vietos sąlygų ir reikalavimų. Prieš naudodami naujausią informaciją, visada peržiūrėkite techninių duomenų lapą ir saugos duomenų lapą. Dėl konkrečių projektavimo reikalavimų kreipkitės į vietinį Soudal pardavimo atstovą arba Soudal techninę tarnybą.


2. PASKIRTIS

Orui ir garams nelaidaus sluoksnio sudarymas:

- Kanalų sandarinimas
- Siūlės, tarpai, įtrūkimai ir kiaurymės
- Sienos-grindų sujungimas
- Sienų lubų sujungimas
- Sienos ir sienos sujungimas
- Langų jungtys:
 - išorinis vidinis sandarinimas (prieš fasado izoliaciją)

3. ĮRANKIAI IR MEDŽIAGOS

- Soudatight LQ - 4,5 kg kibirėlis
- Plokščias teptukas dažymui (vandeniniams dažams)
- Izoliacinė juosta
- Soudal paviršiaus valiklis (Surface Cleaner)
- Rankinis šepetys / dulkių siurblys
- Peilis
- Mentelė
- Soudal Flexifoam, Soudal Soudatextile, Skiedinys (tarpams užpildyti)
- Drėgnos plėvelės storio matuoklis
- Paviršiaus temperatūros matuoklis
- Maišytuvai
- Asmeninės apsaugos priemonės: pirštinės, apsauginiai batai, šalmai, apsauginiai drabužiai

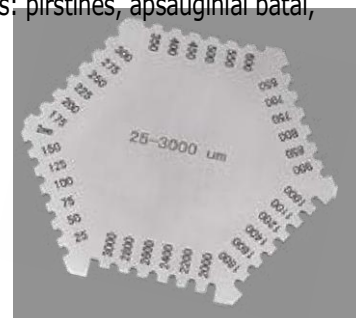

SOUDATIGHT LQ

4. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti švarus ir be riebalų. Šiek tiek drėgnas arba šiek tiek dulkėtas pagrindas nėra problema. Gruntas nereikalingas.

- 4.1 Nuo paviršiaus dulkių siurbliu, šepetėliu arba suspaustu oru pašalinkite vandenį, buriąsias daleles, riebalus ir dulkes.
- 4.2 Užsandarinkite arba užpildykite visas siūles, tarpus didesnius kaip 5 mm.
 - Didesnius tarpus uždenkite Soudatextile (neauštinė medžiaga) aptepdami su Soudatight LQ.
 - Naudojant Flexifoam (elastingas PU putas) ar skiedinį užpildomi tarpai ar sujungimai.



- 4.3 Aplinkos ir paviršiaus temperatūrą matuokite paviršiaus temperatūros matuokliu, abi turi neviršyti ir būti ne per žema už nurodytą techninių duomenų lapę.

4.4

Soudatight LQ gerai sukimba su dažniausiai pasitaikančiomis porėtomis medžiagomis naujose statybose ir renovuojant, taip pat su langų medžiagomis, tokiomis kaip PVC, aliuminis ir mediena. Jis taip pat gerai sukimba su SWS langų juostomis (jei yra, nuimkite apsauginę plėvelę) ir yra suderinamas su dauguma EPDM ir bitumu. Jis netinka stiklui, PE, PP ir PTFE. Tačiau visada rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą su kiekvienu pagrindu. Atminkite, kad ant neaktytų pagrindų džiūvimo laikas gali pailgėti.

NAUDOJIMAS

- 4.5 Primygtinai rekomenduojama, kad Soudatight LQ prieš naudojimą būtų kambario temperatūros, nes priešingu atveju gali pakisti technologinės naudojimo savybės.
- 4.6 Prieš naudojimą Soudatight LQ gerai išmaišykite, naudodami maišytuvą. Neskieskite vandeniu ar tirpikliais.
- 4.7 Apply Soudatight LQ to the substrate directly from the bucket using a flat synthetic bristle paint brush. The product is spread/coated onto the substrate, not painted. So scoop with the flat paintbrush, and spread over the surface to obtain a closed membrane.
Apply the airtightness paste undiluted and evenly in several layers (at least 2) on the substrate to a wet layer thickness of minimum 1 mm and maximum 3 mm.



- 4.8 Kad padengimas būtų kuo geresnis, antrasis sluoksnis tepamas kitu kampu. 2-ąjį sluoksnį rekomenduojama tepti tik susiformavus pirmojo sluoksnio plėvelei.
- 4.9 Kiekvienas užteptas sluoksnis mastikos storis matuojamas šlapias ir įvairiuose vietose, naudojant plėvelės storio matuoklį.
- 4.10 Jei montuojate langus, įsitikinkite, kad sandarinimo mastika pilnai uždengtų sandarinimo putas, sudarytų besiulę membraną ir bent 3 mm persidengtų ant rėmo bei sienos.





SOUDAL

AIRTIGHT

Soudatight LQ

FIBER REINFORCED LIQUID MEMBRANE

Luftdicht • Étanche à l'air • Luftdicht
Airtight • Hermético • Ermetico



5 Kg

SOUDATIGHT LQ

Izoliuojant sandarinimo putas izoliuojant lango rėmo sujungimą, rekomenduojama naudoti dažymo juostą (ant lango rėmo). Ji turėtų būti pašalinta netrukus po Soudatight LQ užtepimo.

- 4.11** Sienos ir grindų jungtims sandarinimo pastą tepkite pakankamai aukštai (virš vandens barjero), tam kad būtų užtikrintas persidengimas su tinku.



- 4.12** Tam kad Soudatight LQ sudarytų besiūlę membraną kitose jungtyse sandarumui užtikrinti, tepti ne mažiau kaip 3 cm abiejose jungties pusėse.



- 4.13** Soudatight LQ mėlyna išdžiūvusi pakeis spalvą į juodą. Kai membrana taps juoda galima toliau atlikti apdailos darbus. Soudatight LQ balta džiūstant spalvos nekeičia.

Džiūvimo laikas gali trukti iki > 48h (tai priklausys nuo temperatūros, drėgmės ir paviršiaus tipo).

- 4.14** Išdžiūvusią Soudatight LQ membraną galima tinkuoti, dažyti ir klijuoti juosta. Dėl riboto atsparumo UV spinduliams, apdaila turi būti atlikta per techninių duomenų lape nurodytą laiką.
- 4.15** Neišdžiūvusią Soudatight LQ mastiką nuo paviršių ir įrankių galima valyti vandeniu. Išdžiūvusią - Soudatight LQ reikia pašalinti mechaniškai.

5. NESTANDARTINIAI SUJUNGIMAI

- 5.1** Sujungimas su membranomis ar juostomis, pvz. Garo izoliacija:
- 5.2** **n** Patikrinkite, ar juostos kraštai gerai priklijuoti. Jei ne, tai turi būti padaryta, naudojant klijus, juosta arba tvirtinant mechaniškai. (Žiūrėkite juostų gamintojo naudojimo instrukcijas).
- n** Jei Soudatight LQ gerai prilimpa prie membranos (arba langų sandarinimo juostos), ją galima klijuoti tiesiai ant membranos. Užtikrinkite, kad persidengimas būtų bent 5 cm.
- n** Jei Soudatight LQ blogai prilimpa prie membranos (arba langų sandarinimo juostos), prie membranos/juostos krašto reikia priklijuoti tinkamą lipnią juostelę. Tada ant juostos užtepama Soudatight LQ.
- 5.3** Sujungimas su medinėmis konstrukcijomis arba sijomis:
- n** Patikrinkite, ar jungties vietoje su medinėmis konstrukcijomis ar sijomis nėra tarpų ar kiaurymių. Jei tokių yra, elkitės kaip nurodyta 4 skyriuje.
- n** Jei tikimasi, kad judėjimo nebus arba jis bus mažas, pvz. tarp 2 medinių elementų, Soudatight LQ galima tepti tiesiai ant jų.
- n** Jei jungiama tarp betoninių ar mūrinių konstrukcijų ir medinių karkasinių konstrukcijų, kurios traukiasi/plečiasi ar kitaip juda, naudoti Soudatextile (kartu su Soudatight LQ) medžiagą klijuojant be įtempimo.)) juosta. Tada ant juostos užtepama mastika Soudatight LQ.

SOUDATIGHT LQ

5.4 Išsiplečiantys/besitraukiantys sujungimai:

N Išsiplečiantį/besitraukiantį sujungimą reikia užsandarinti tinkamu sandarikliu. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Soudal pardavimo atstovą.



6. APRIBOJIMAI

- 6.1** Soudatight LQ netinka išsiplečiančioms/besitraukiančioms siūlėms, nebent kartu su Soudatextile.
- 6.2** Nenaudoti ten, kur galimas nuolatinis vandens poveikis.
- 6.3** Soudatight LQ negalima skiesti.
- 6.4** Džiūvimo metu venkite kontakto su bet kokio tipo skysčiais.
- 6.5** Panaudojus (taip pat per pertraukas) uždarykite kibiro dangtį.
- 6.6** Sukietėjus ir nupjovus Flexifoam putas, Soudatight LQ galima tepti iš karto, o ant kitų PU putų prieš tepant reikia palaukti 24–48 valandas.
- 6.7** Ribotas atsparumas UV spinduliams (žr. techninių duomenų lapą).

7. ATSAKOMYBĖ

Ši instrukcija pakeičia visas ankstesnes versijas. Šiame dokumente pateiktos direktyvos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi konstrukcijos detalės projektavimas, medžiagų kokybė ir darbo sąlygos nepriklauso nuo mūsų valios, pagal šią publikaciją neprisiimame jokios atsakomybės. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Soudal pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.



DĖMESYS Į SANDARUMĄ.



BUILD THE FUTURE

UAB Soudal Kaimelio g.

13 Vilnius, Lietuva

TEL.: +370 523 00 190

FAX: +370 527 22 702

www.soudal.lt